

# РУКОВОДСТВО ПО КАЛИБРОВКЕ И УСТАНОВКАМ ФАСОВОЧНЫХ ВЕСОВ ТЗ-30 В1ДА-8/6

## 1. Вход в программу настроек

Выключите электропитание весов,  
нажмите кнопку >0< и включите весы, не отпускайте кнопку >0< до тех пор, пока на дисплее весов появится символ F1 slp. Затем отпустите кнопку настройки >0<.

.....

на клавиатуре есть кнопки: TARA , >0< , ВВОД.

.....

используйте кнопку "ВВОД" для выбора темы меню.

Кнопка " TARA " используется для выхода из текущего шага меню.

Кнопка " TARA " используется для подтверждения текущей функции.

.....

Функция "slp" - настройка "спящего" режима.

Символ "slp" означает, - "спящий" режим выключен. В этом случае нет необходимости производить настройку других опций "спящего" режима.

Символ "slp 5,10,15 " означает время через которое весы перейдут в спящий режим: 5 минут, 10 минут или 15 минут.

.....

настройка времени "спящего" режима, это настройка работы весов:

Символ "off" означает выключение электропитания весов

Символ "dot" означает, что на дисплее весов отобразится точка, если вес груза на весах составит до 9 значений дискретности или нажмите кнопку и тогда весы выйдут из "спящего" режима.

.....

F2 CAL- настройка и установка веса

.....

вся калибровка имеет 12 пунктов

.....

p1 inr - отображение числа датчика

.....

p2 au - установка "автоматической настройки диапазона ноля"

.....

p3 - установка: ручная настройка диапазона ноля

.....

p4 - автоматическое отслеживание нуля

.....

p5 - настройка НПВ

Вы можете выбрать НПВ: 3 кг, 6 кг, 15 кг, и 30 кг

.....

p6 - настройка точности весов

Вы можете выбрать: 1/3000, 1/6000,

.....

p7 cal калибровка веса

Первая настройка: на дисплее покажется символ "noload", очистите платформу весов, подождите, пока показания дисплея станут стабильны. Затем нажмите кнопку TARA.

Вторая настройка: на дисплее отобразится "load" поместите на платформу весов калибровочный вес дождитесь стабилизации и нажмите кнопку TARA.

На табло высветятся 00000.

Введите в весы значение калибровочного веса кнопками ВВОД и >0<, затем нажмите кнопку TARA.

.....

p8 вернуть все настройки назад к фабричной настройке

.....

p9 настройка скорость аналого-цифрового преобразователя от 1 до 5. 1 является самой быстрой скоростью, 5 является самой медленной скоростью.

.....

p10 настройки серийного порта

Символ "com" означает соединение с компьютером (pc) или отдаленным дисплеем. Весы посылают значение веса непрерывно.

Символ "prt" означает подключение к серийному принтеру. Вы производите настройку серийного принтера. Для печати этикетки необходимо выбрать формат этикетки: этикетка 0 или этикетка 1.

.....

p11 - настройка широтного коэффициента (Табл. №1)

если весы утратили значение калибровки широтного коэффициента, или если калибровка завершена, но остались небольшие ошибки, Вам необходимо произвести эту настройку.

.....

p12 - калибровка аккумулятора,

.....

Таблица №1

