


Весовой индикатор СВ-05

Руководство пользователя

1. Технические параметры

- Максимальная грузоподъемность: 20 000 кг
- Количество цен делений: 3000
- Дискретность: 10 кг
- Дисплей: 6 цифр LED/LCD, высота символов 20мм
- Напоминание о низком заряде аккумулятора
- Автоматическое отключение
- Рабочая температура (инд. блока): от -10 до +40
- Питание: перезаряжаемый встроенный аккумулятор, 4V/4Ah, 220Вт

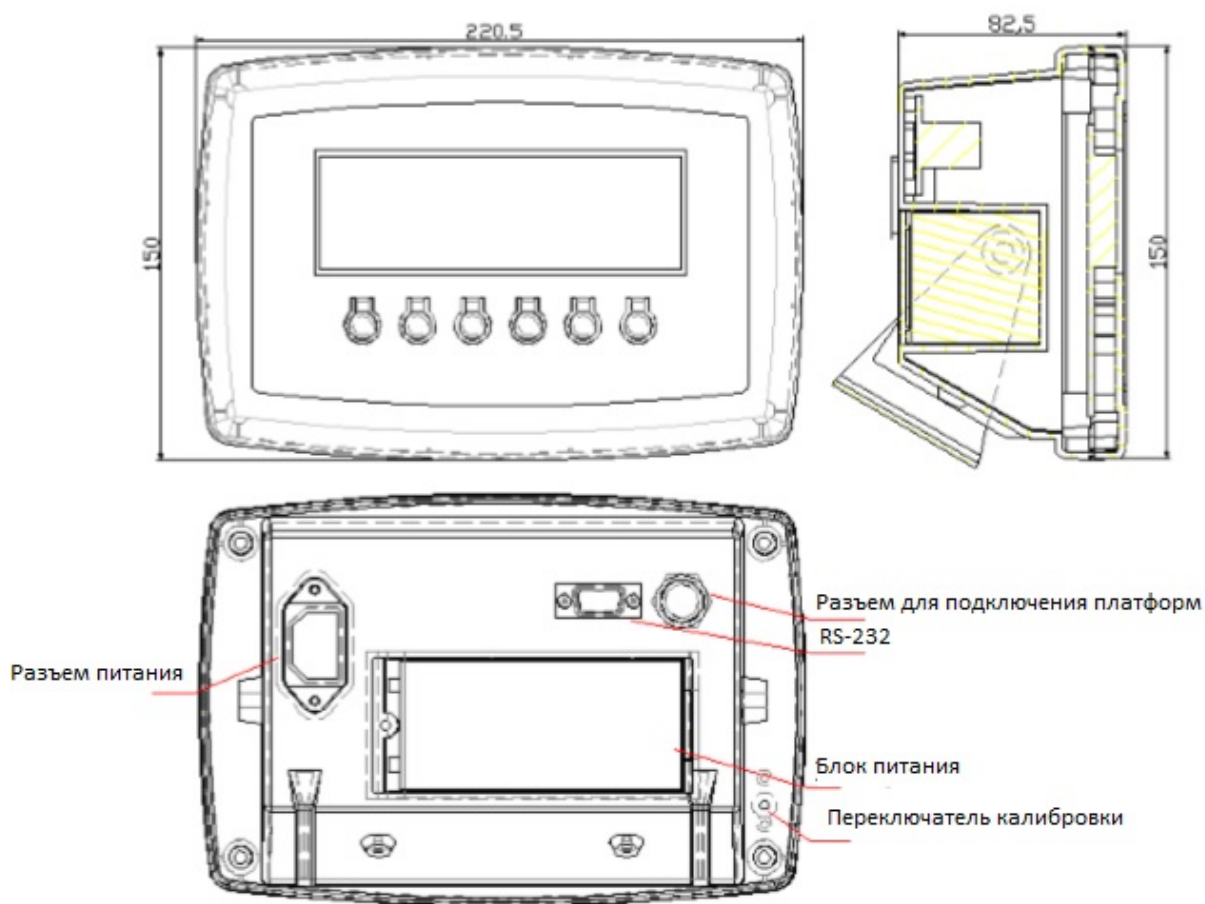

Аккумулятор.

1. Прежде чем использовать аккумулятор – зарядите его в течение 10-12 часов
2. Вы можете определить заряд аккумулятора по цвету соответствующего индикатора: зеленый – батарея заряжена, красный – разряжена.
3. На полном заряде аккумулятор работает до 45 часов
4. Вынимайте аккумулятор, если не собираетесь пользоваться весами в ближайшее время.

2. Описание

2.1. Подключение индикатора к датчикам

Для подключения платформ с тензодатчиками к индикаторному блоку используйте специальный кабель, который поставляется в комплекте с весами.

2.2. Описание индикаторного блока

Кнопки

ВКЛ/ВЫКЛ	Включение/выключения питания
СУММ	Суммирование, итог всех операций
УДЕРЖ	Удержание
ТАРА	1. Режим отображения тарированного веса 2. Режим отображения веса брутто после вычитания тары
НОЛЬ	Обнуление
ВВОД	Ввод данных калибровки и работа в меню

2.3. При включении весов они проходят самодиагностику и переходят в режим взвешивания.

- Нажмите НОЛЬ, чтобы полностью обнулить вес
- В режиме взвешивания поместите на платформы тару и нажмите ТАРА – масса тары вычтется, вес обнулится.
- Удержание:
 - C11=0 - функция удержания отключена
 - C11=1 – удержание по пиковому значению. (Нажмите УДЕРЖ, загорится соответствующий индикатор, укажите максимальное значение. Еще раз нажмите УДЕРЖ, чтобы выйти из режима).
 - C11=2 – хранение данных.
 - C11=3 – автоматическое удержание.
 - C11=4 – специальная функция для взвешивания животных. (После нажатия, на экране загорится LOC, после нескольких секунд покажется средний вес).

- Суммирование. Нагрузите платформу и дождитесь стабилизации веса. Нажмите СУММ для накопления – загорится соответствующий индикатор, на дисплее покажется n001 и вес груза. Далее, загрузите второй груз, дождитесь стабилизации. Нажмите СУММ – отразится n002 и загруженный вес. И так далее до 999.

Чтобы узнать общий суммированный вес зажмите ВВОД и нажмите СУММ, на дисплее отразится общее количество взвешиваний и общий вес.

В режиме суммирования нажмите СУММ, на индикаторе появится clrn, что означает, что общий вес не удален. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить и выйти. Используйте стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ (ТАРА и НОЛЬ), чтобы изменить значение на clry, и потом нажмите ВВОД для подтверждения удаления суммирования.